





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 410.0 РЭ



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015	
Руководство по эксплуатации	410.0 P3	

Данные изготовителя

Наименование и	Компания «PSM-HYDRAULIC»					
адрес изготовителя	Завод-изготовитель: ОАО «Пневмостроймашина»					
	РОССИЯ, 620100, г.Екатеринбург,					
	Сибирский тракт, 1-ый км, строение 8 "Е"					
Телефон	(343) 229-92-05					
Факс	(343) 264-66-66					
E-mail	E-mail:psm@psm-hydraulics.com					
	www.psm-hydraulics.ru, псм-гидротек.рф, псмгидротек.рф					



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

1	Описание и работа	5
1.1	Назначение	5
1.2	Технические характеристики	7
1.3	Состав изделия	. 8
1.4	Устройство и работа	. 9
1.5	Маркировка, пломбирование, упаковывание	9
2	Использование по назначению	. 9
2.1	Эксплуатационные ограничения	. 9
2.2	Требования к рабочей жидкости	10
2.3	Предельные нагрузки на вал	11
2.4	Описание работы гидромотора со встроенной клапанной гидроаппаратурой и	
эле	ктроаппаратурой	12
2.5	Габаритные, присоединительные размеры и расположение рабочих каналов	
	в гидромоторах 410.0.45(56,63)	18
2.6	Габаритные, присоединительные размеры и расположение рабочих каналов	
	в гидромоторах 410.0.107(125)	23
3	Обеспечение безопасности	28
3.1	Общие требования по обеспечению безопасности	28
3.2	Уровень шума гидромотора	28
3.3	Остаточные риски	28
4	Подготовка изделия к использованию	29
4.1	Требования к подготовке гидромотора к монтажу	29
4.2	Требования к монтажу	29
5	Использование гидромотора	31
5.1	Порядок действия обслуживающего персонала при эксплуатации изделия	31
5.2	Порядок контроля работоспособности гидромотора	31
5.3	Возможные неисправности	31
6	Техническое обслуживание	. 32
6.1	Порядок технического обслуживания	32
7	Рекомендации по утилизации и защите окружающей среды	33
8	Гарантии, хранение, транспортирование	. 33
9 ,	Декларация изготовителя	34



Этим символом отмечен текст для чтения



Этим символом отмечены требования для чтения с особым вниманием



Этим символом отмечены важные указания по безопасности.

Следует обратить особое внимание, чтобы исключить опасность для человека



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руковолство по эксплуатации	410 0 P3

Руководство по эксплуатации должно быть обязательно прочитано и строго соблюдено лицами, которые отвечают за транспортирование, установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии гидромотора.

Запрещается приступать к работе до тех пор, пока полностью не прочтете и изучите материал, содержащийся в данном Руководстве и другой поставляемой документации.

Внимательно прочитать указания и правила обеспечения безопасности, приведенные в данном Руководстве.

Использование всех приведенных в Руководстве мер по обеспечению безопасности обязательно.

Наряду с мерами, указанными в Руководстве, следует соблюдать закон «Об основах охраны труда » и правила по предотвращению несчастных случаев и охране окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством.

Безопасность должна быть поставлена на первое место при использовании гидромотора.

Руководство должно находиться в доступном для обслуживающего персонала месте.

Руководство не отражает незначительных конструктивных изменений в гидромоторе, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного Руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними. Это лишь означает, что гидромотор усовершенствован для более полного удовлетворения Ваших требований.

Цель настоящего Руководства заключается в предоставлении всей информации, необходимой для транспортирования, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания изделия. Руководство содержит важные указания по безопасной, целесообразной и рентабельной эксплуатации. Соблюдение этих указаний поможет избежать опасности, сократить время простоя и расходы на ремонт, повысить надежность и продлить срок службы гидромотора.

Использование гидромотора не по назначению, указанному в данном Руководстве является недопустимым.

Потребитель не имеет права производить доработку изделия без согласования с изготовителем.

Несоблюдение требований настоящего Руководства освобождает ОАО «ПСМ» от гарантийных обязательств.

На гидромотор, изготовленный по ТУ 4140-004-00239882-2011, органом по сертификации ННО «Ассоциацией по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ» выдан сертификат соответствия № С-RU.МР03.В.00025.

Срок действия сертификата с 18.02.2011 по 17.02.2016.



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 P3

1. Описание и работа

- 1.1 Назначение
- 1.1.1 Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410 (серии 410) используются в объемных гидроприводах машин и предназначены для эксплуатации в различных макроклиматических районах.
 - 1.1.2 Обозначение гидромотора определяется по структурной схеме

4 1		F	. G	-	H .	. I	•	оизводится с	•
	- = не существует								
код	код обозначение								
410									
В-модель									
код	обозначение	410	45	410	56	4	1063	410107	410125
0	базовое исполнение (монтажный фланец ISO)		•		•		•	•	•
1	встраиваемое исполнение (картриджное)		•		•		•	•	•
2	монтажный фланец SAE		-		-		-	•	-
C - pa	бочий объем					•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
код	обозначение	410	45	410)56	5 4	1063	410107	410125
45	45 cm ³		•		-		-	-	-
56	56 cm ³		-		•		-	-	-
63	63 cm ³		-		-		•	-	-
107	107 cm ³		-		-		-	•	
125	125 cm ³		-				-	-	•
D - на	правление вращения					ı			l
код	обозначение	410	45	410)56	4	1063	410107	410125
W	реверсивное		•		•		•	•	•
Е - ист	полнение вала	ı					•		•
код	обозначение		410	.45	410	56	41063	410107	410125
A1	шлицевое W30x2x30x14x9g DIN5480		•		(•	•	-	-
A2	шлицевое W35x2x30x16x9g DIN5480		-		(•	•	-	-
A2	шлицевое W32x2x30x14x9g DIN5480		•			-	-	-	-
A3	шлицевое W40x2x30x18x9g DIN5480		-			-	-	•	•
A4	шлицевое W45x2x30x21x9g DIN5480		-			-	-	•	•
A5	шлицевое 35хf7х2х9g ГОСТ6033-80		-		(•	0	-	-
A6	шлицевое 45xh8x2x9g ГОСТ 6033-80		-			-	-	•	0
Z1	шпоночное Ø30k6, шпонка A 8x7x50 DIN 6885		•		(•	0	-	-
Z2	шпоночное Ø40k6, шпонка A12x8x63 DIN 6885						-	•	0
Z3	шпоночное Ø35k6, шпонка AS10x8x50 DIN 6885		-			•	0	-	-
Z4	шпоночное Ø45k6, шпонка AS14x9x63 DIN 6885		-			-	-	•	0
S2	шлицевое 1 3/8′ 21T 16/32 class ANSI E	392	-			-	-	•	0
S3	шлицевое 1 1/2′ 23T 16/32 class ANSI E	392	-			-	-	•	0



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

F - расположение рабочих каналов, встроенная гидроаппаратура

	код	ζ	обозначение	41045	41056	41063	410107	410125
F	1	0	на торце	•	•	•	•	•
F	2	0	противоположное	•	•	•	•	•
F	2	1	противоположное /БП	•	•	•	•	•
F	3	0	одностороннее	•	•	•	•	•
F	3	2	одностороннее / ОПК	•	•	•	•	•
F	3	3	одностороннее / ОПК, БК	•	•	0	•	0
F	3	4	одностороннее / ОПК, ПК, БК	•	•	0	•	О
F	3	5	одностороннее / ОПК, ПК	•	•	•	•	•
F	4	0	2 резьбовых сбоку, 2 резьбовых на торце	o	0	0	0	o
F	5	0	2 фланца «квадратных» на торце	•	•	•	•	О

0	отсутствует
1	блок промывки (БП)
2	два обратно-предохранительных клапана (ОПК)
3	обратно-предохранительный клапан, байпас клапан (ОПК, БК)
4	обратно-предохранительный клапан, подпиточный клапан, байпас клапан (ОПК, ПК, БК
5	обратно-предохранительный клапан, подпиточный клапан (ОПК, ПК)
6	гидроаппаратура отсутствует, встроенный индуктивный датчик оборотов вала гидромотора
7	блок промывки + встроенный индуктивный датчик оборотов вала гидромотора
8	обратно-предохранительный клапан, подпиточный клапан, байпас клапан (ОПК, ПК, БК + встроенный индуктивный датчик оборотов вала гидромотора

обратно-предохранительный клапан, подпиточный клапан, байпас клапан (ОПК, ПК, БК)

+ 2 встроенных индуктивных датчиков оборотов вала гидромотора

пристыкованный блок тормозных клапанов привода подъёма лебёдки

пристыкованный блок тормозных клапанов привода хода

расп	расположение рабочих каналов					
1	на торце					
2	противоположное					
3	одностороннее					
4	2 резьбовых сбоку, 2 резьбовых на торце					
5	2 фланца «квадратных» на торце					

датчик Холла оборотов вала

A E



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

G - специальные функции

код	обозначение	41045	41056	41063	410107	410125
NN*	нет	•	•	•	•	•

Н – материал уплотнений вала

код	обозначение	41045	41056	41063	410107	410125
B*	NBR	•	•	•	•	•
F	FKM	•	•	•	•	•

I - климатическое исполнение и категория размещения

код	обозначение	41045	41056	41063	410107	410125
У1*	умеренный климат, размещение на открытом воздухе	•	•	•	•	•
TB1	тропический влажный климат, размещение на открытом воздухе	•	•	•	•	•

^{* -} базовое исполнение при заказе допускается не указывать

1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики гидромоторов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров		Значения параметров					
Рабочий обт	ьем (номинальный), см3	45,6	56	63	106,7	125	
Частота вра	щения, c ⁻¹ (об/мин):						
– миним	альная			0,83 (50)		_	
– номин	альная	30,0 (1800)	30,0 (1800)	30,0 (1800)	20,0 (1200)	20,0 (1200)	
– макси	мальная	93,3 (5600)	83,3 (5000)	83,3 (5000)	66,6 (4000)	66,6 (4000)	
Давление на	а входе, МПа:			32			
– номин	альное			32			
– макси	мальное (пиковое)	45					
Давление на		25					
(максималы	ное), МПа	23					
Давление др		0,2					
(максималы	ное), МПа	·					
Номинальні	ый перепад давления, МПа	32					
Номинальні	ый расход, $дм^3/c$ (л/мин)	1,44(86)	1,77 (106)	2(119)	2,25(135)	2,64(158)	
Крутящий м	иомент (номинальный),	219	268	302	511	599	
$H \cdot M \Delta P = 32 M\Pi a$		219	208	302	311	399	
Номинальная мощность		41,2	50,6	57	64,3	75,3	
(эффективная), кВт		41,2	30,0	31	04,5	75,5	
КПД	гидромеханический			0,96			
КПД	полный	0,91					
Масса (без	рабочей жидкости), кг	13,5	18	18	32	32	

Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 P3

Расчетные формулы

$$Q = \frac{V_g \cdot n}{1000 \cdot \eta_v}, \quad M_{s\phi} = \frac{1,56 \cdot V_g \cdot \Delta p \, \eta_{sh}}{100}, \quad N_{s\phi} = \frac{M \cdot n}{9549} = \frac{Q \cdot \Delta p \cdot \eta_t}{612}, \quad n = \frac{Q \cdot 1000 \cdot \eta_v}{V_g}.$$

Где:

Q -расход, л/мин.

Vg – рабочий объём, см³

n - частота вращения

 Δp – разность давлений, кгс/см²

 η_v - КПД объёмный

 η_{mh} -гидромеханический КПД

 $\eta_t = \eta_v . \eta_{mh} - K\PiД$ полный

 $M_{\mbox{\scriptsize ∂}}$ — эффективный момент, Н.м.

 $N_{\text{эф}}$ – эффективная мощность, кВт

1.3 Состав изделия

Гидромоторы изготавливаются со шлицевыми и шпоночными валами с различными вариантами регулирования. Гидромотор состоит из качающего узла, установленного в корпусе, зафиксированного стопорным кольцом и крышкой с резиновым кольцом.

Качающий узел состоит из вала, опирающегося на подшипники, семи поршней с компрессионными кольцами и одного шипа, установленных в блок цилиндров, который по сферической поверхности контактирует с распределителем. Со стороны вала гидромотор закрывается крышкой, уплотненной резиновым кольцом с манжетой. На рисунке 1 изображен гидромотор с входящими в него основными частями.

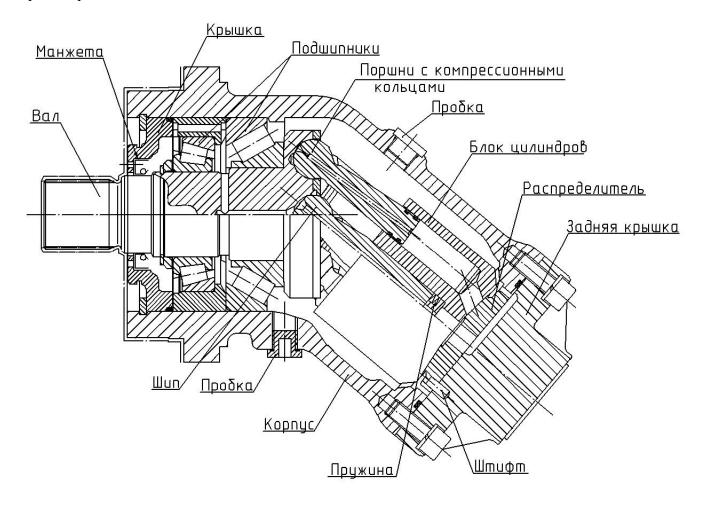


Рисунок 1 – Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый.



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

1.4 Устройство и работа

Рабочая жидкость, нагнетаемая из гидросистемы, через отверстие в задней крышке и через паз распределителя поступает в блок цилиндров и приводит в движение поршни.

Поршни передают усилие на сферический шарнир. Так как оси вала и блока цилиндров находятся под углом, сила в шарнире раскладывается на осевую и тангенциальную составляющие. Осевая нагрузка воспринимается подшипниками, а тангенциальная создает крутящий момент на валу гидромотора.

Величина момента на валу прямопропорциональна рабочему объему гидромотора и перепаду давления и ограничивается предохранительным клапаном. Частота вращения прямо пропорциональна количеству подводимой рабочей жидкости и обратно пропорциональна рабочему объему.

- 1.5 Маркировка, пломбирование, упаковывание изделия
- 1.5.1 Маркировка изделия выполнена на табличке (рисvнок 2). прикрепленной к корпусу, и содержит следующие сведения:
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - адрес сайта в Интернете,
 - обозначение изделия по структурной схеме;
 - условное графическое изображение изделия;
 - рабочий объем и направление вращения вала;
 - заводской номер изделия и дату изготовления;
 - штрих-код и надпись «Made in RUSSIA»;
 - знаки сертификации изделия и знаки переработки.



Рисунок 2

1.5.2 Гидромотор опломбирован и упакован согласно технологии изготовителя.

2. Использование по назначению

- 2.1 Эксплутационные ограничения
- 2.1.1 Требования к гидравлическим системам.
- 2.1.1.1 Гидросистема основного изделия, составной частью которой является гидромотор, должна иметь приборы для контроля температуры масла в баке, давления во входной и выходной магистралях гидромотора.
- 2.1.1.2 Предохранительный клапан гидросистемы должен быть настроен на давление не выше максимального давления на входе из таблицы 1.
- 2.1.1.3 Избегать работы на режимах с частыми перегрузками. Время работы изделия при давлении 40 МПа в рекомендуемом диапазоне температур рабочей жидкости, не должно превышать 10-12c с интервалом не менее 10 мин.
 - 2.1.1.4 Во избежание поломки гидромотора должно быть обеспечено минимальное входное давление, которое зависит от скорости вращения (см. рисунок 3)

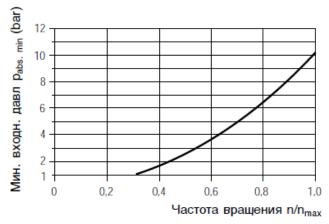


Рисунок 3 - Минимальное давление на входе А(В)



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

2.1.1.5 При нижнем пределе температуры эксплуатации до -25°C рекомендуется использовать материал уплотнения вала (манжеты) FKM, при нижнем пределе температуры эксплуатации до -40°C NBR.

- 2.1.2 Требования к трубопроводам
- 2.1.2.1 Сечение напорного и сливного трубопроводов не рекомендуется принимать меньше площади соответствующих отверстий гидромотора.
- 2.1.2.2 Каждый напорный трубопровод проверить на герметичность статическим давлением рабочей жидкости, равным 1,6 $p_{\text{макс}}$ ($\approx 50 \text{ M}\Pi a$) в течение 5 мин
- 2.1.2.3 Корпус гидромотора должен быть соединен с баком дренажным трубопроводом с условным проходом не менее 10 мм.

Уплотнение дренажного штуцера производить резиновыми кольцами.

- 2.2 Требования к рабочей жидкости
- 2.2.1 Срок службы гидромотора непосредственно зависит от чистоты рабочей жидкости.
- 2.2.2 Нормальная работа гидромотора гарантируется при использовании рабочей жидкости характеристики, которой соответствуют значениям, приведенным в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Характеристика рабочей жидкости

Наименование параметра	Значение
Класс чистоты не хуже:	
- ΓΟCT 17216-2001	12
- NAS 1638	8
- SAE	5
- ISO 4406	-/17/14
Кинематическая вязкость, мм²/с (сСт)	
- оптимальная	20 - 35
- максимальная пусковая	1500
- минимальная кратковременная	10
Тонкость фильтрации (номинальная), мкм	25
Температура рабочей жидкости при эксплуатации, °С	
- максимальная	+75
- минимальная	- 40

Таблица 3 - Рабочие жидкости, рекомендуемые для применения

	Обозначение	класс вязкости по ISO3448					
Марка масла	по ГОСТ	VG 15	VG 22		VG 46		
u p	17479.3-85		<u>.</u>	Группа по DIN 51524			
	17479.4-87	HVLP 15	HLP 22	HVLP 22	HLP 46	HVLP 46	
ВМГЗ ТУ 38.101479-00 Газпромнефть ВМГЗ МГЕ-10A ТУ 38-401-58-337-2003	MΓ-15-B (c) MΓ-15-B	SHELL Tellus S2 V15	SHELL Tellus S3 M22 MOBIL DTE 22	Gazpromneft Hydraulic HVLP 22			
1 y 30-401-30-337-2003			CASTROL Hyspin AWS 22				
Заменитель АМГ-10 ГОСТ 6794-75*	МГ-15.Б	Gazpromneft Hydraulic HVLP 15 MOBIL DTE 11M					
АУП ТУ 38.1011258-89	МГ-22-Б	CASTROL Hyspin AWH 15					
MΓE-46-B TУ 38.001347-00	МГ-46-В				Gazpromneft Hydraulic HLP 46 SHELL Tellus S2 M46	Gazpromneft Hydraulic HVLP 46 SHELL Tellus S2 V46	
Заменитель И-30А ГОСТ 20799-88 * — только для районов ос	И-Г-А-46				MOBIL DTE 25 CASTROL Hyspin AWS 46	MOBIL DTE 15M CASTROL Hyspin AWH 46	

^{* –} Категорически запрещается смешивать масла



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

2.3 Предельные нагрузки на вал

Предельные аксиальные и радиальные нагрузки на вал, приведены в таблице 4, а выбор оптимального угла установки зубчатой передачи производить в соответствии с рисунками 4 и 5.

Таблица 4 - Предельные аксиальные и радиальные нагрузки на вал

_	Значения для гидромашин		
Показатели	410.0.45 410.0.56 410.0.63	410.0.107 410.0.125	
a, MM	18	20	
Fmax, H	9200	13600	
±Fax max, H	800	1250	
±Fax max/p, H/MΠa	87	129	

а - расстояние приложения силы F от бурта вала

 $F_{\it max}$ - максимальная радиальная нагрузка при оптимальном угле установки шестерни

F/p - радиальная нагрузка, действующая при давлении p (дополнительная нагрузка, допускаемая при давлении p)

 $\pm Fax_{max}$ - максимально допустимая осевая нагрузка в неподвижном состоянии

 $\pm Fax_{max}/p$ - максимально допустимая осевая нагрузка при работе под давлением p

Направление максимально допустимой осевой нагрузки должно быть учтено: $-Fax_{max}$ - увеличивается стойкость подшипников

 $+Fax_{max}$ - уменьшается стойкость подшипников (избегать при возможности)


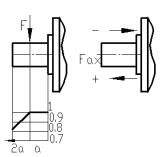


Рисунок 4

Примечание: Значения предельных нагрузок на вал приведены для оптимальных углов установки зубчатой (а) и клиноременной (б) передачи.

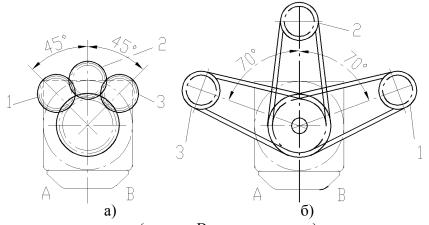

- 1 для гидромотора левого вращения (подвод В под давлением)
- 2 для реверсивного привода
- 3 для гидромотора правого вращения (подвод А под давлением)

Примечание - допускается отклонение от оптимального угла установки зубчатой передачи $\pm 45^\circ$.

Рисунок 5- Схема выбора оптимального угла установки зубчатой (a) и клиноременной (б) передачи (Вид со стороны вала).



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ


2.4 Описание работы гидромотора со встроенной клапанной гидроаппаратурой и электроаппаратурой.

2.4.1 Гидромоторы с блоком промывки

Гидромоторы 410.0....F21... рабочего объема 45, 56, 63, 107, 125 см³ с расположением фланцев рабочих каналов по бокам могут изготавливаться в исполнении с блоком промывки, который устанавливается непосредственно на гидромотор (рис. 6).


Блок промывки предназначен для:

- отвода тепла из замкнутого контура. Теплая рабочая жидкость через линию Т1(Т2) отводится в бак совместно с дренажными утечками, ушедшая из замкнутого контура жидкость заменяется холодной, подаваемой насосом подпитки.
- прокачки дренажной полости гидромотора для охлаждения подшипников и деталей качающего узла.
- обеспечением минимального давления подпитки настройкой переливного клапана блока прополаскивания.

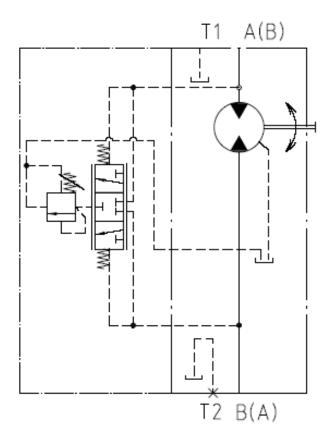

А, В – рабочая линия Т1,Т2 - дренаж

Рисунок 6 - Гидравлическая схема гидромотора с блоком прополаскивания.



2.4.2 Гидромоторы со встроенными двухкаскадными трехлинейными обратно-предохранительными клапанами.

Гидромоторы 410.0...F32... со встроенными обратно — предохранительными клапанами рабочего объема 45, 56, 63, 107, 125 см³ с односторонним расположение фланцев рабочих каналов (рис. 7).

Обратно — предохранительные клапаны КПП4 (для 410.0.45(56,63)...) и КПП5 (для 410.0.107(125)...) предназначены для предотвращения выхода из строя гидромотора при повышении рабочего давления выше допустимого.

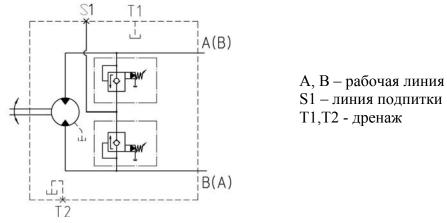


Рисунок 7 - Гидравлическая схема гидромотора с встроенными обратно — предохранительными клапанами.

2.4.3 Гидромоторы со встроенными двухкаскадными трехлинейными обратнопредохранительными клапанами и пристыкованным противообгонным клапаном.

Гидромоторы 410.0.107(125)...F32...+ ГКП.0.25 со встроенными обратно – предохранительными клапанами и пристыкованным противообгонным клапаном рабочего объема 107(125) см³ с односторонним расположение фланцев рабочих каналов (рис. 8).

Обратно – предохранительные клапаны КПП5 предназначены для предотвращения выхода из строя гидромотора при повышении рабочего давления выше допустимого.

Гидроклапан противообгонный предназначен для поддержания постоянной (заданной) частоты вращения вала гидроиотора под действием попутной нагрузки (например, движение транспортного средства с гидромоторами хода под уклон).

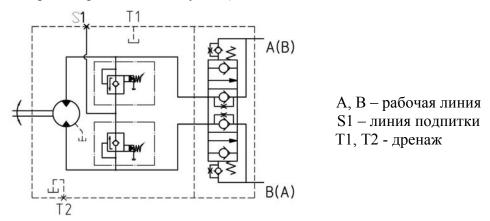


Рисунок 8 - Гидравлическая схема гидромотора со встроенными обратно — предохранительными клапанами и пристыкованным противообгонным клапаном.

	Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
PSM HYDRAULICS	Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

2.4.4 Гидромоторы со встроенными двухкаскадными трехлинейными обратнопредохранительными клапанами и байпас клапаном.

Гидромоторы 410.0...F33 со встроенными обратно – предохранительными клапанами и байпас клапаном рабочего объема 45, 56, 63, 107, 125 см³ с односторонним расположение фланцев рабочих каналов (рис. 9).

Обратно — предохранительные клапаны КПП4 (для 410.0.45(56,63)...) и КПП5 (для 410.0.107(125)...) предназначены для предотвращения выхода из строя гидромотора при повышении рабочего давления выше допустимого.

Байпас клапан в гидромоторе предназначен для объединения рабочих полостей A и B с целью обеспечения свободного вращения вала гидромотора. Для изменения положения крана (открыто закрыто) необходимо ослабить гайку поз. 1 и повернуть кран поз. 2 на 90° как показано на рисунке 10. После чего гайку 1 необходимо затянуть.

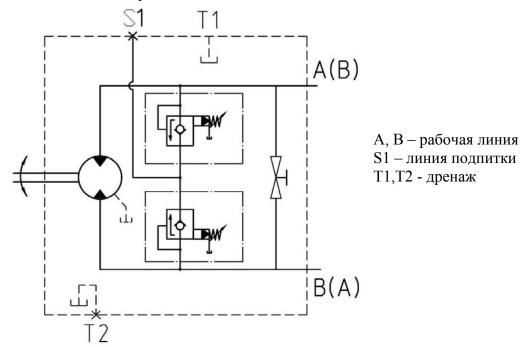


Рисунок 9 - Гидравлическая схема гидромотора со встроенными обратно – предохранительными клапанами и байпас клапаном.


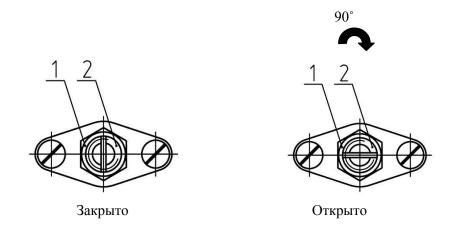


Рисунок 10 – Положение крана.



2.4.5 Гидромоторы со встроенными двухкаскадными трехлинейными обратно-предохранительными клапанами, подпиточными клапанами и байпас клапаном

Гидромоторы 410.0...F34 со встроенными обратно – предохранительными клапанами, подпиточными клапанами и байпас кланом рабочего объема 45, 56, 63, 107, 125 см³ с односторонним расположение фланцев рабочих каналов (рис. 11).

Обратно — предохранительные клапаны КПП4 (для 410.0.45(56,63)...) и КПП5 (для 410.0.107(125)...) предназначены для предотвращения выхода из строя гидромотора при повышении рабочего давления выше допустимого.

Подпиточные клапаны выполняют функцию защиты гидромотора от кавитации.

Байпас клапан в гидромоторе предназначен для объединения рабочих полостей A и B с целью обеспечения свободного вращения вала гидромотора. Для изменения положения крана (открыто закрыто) необходимо ослабить гайку поз. 1 и повернуть кран поз. 2 на 90° как показано на рисунке 10. После чего гайку 1 необходимо затянуть.


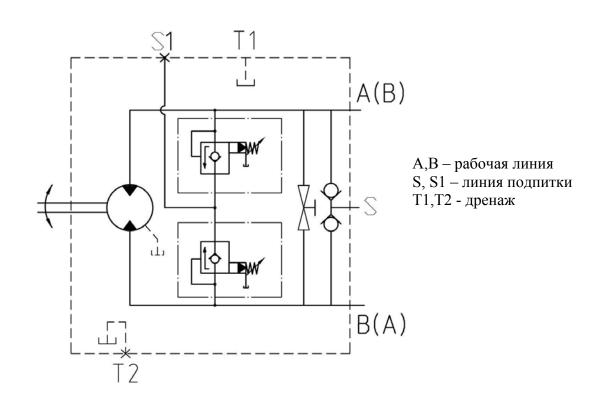


Рисунок 11 - Гидравлическая схема гидромотора со встроенными обратно – предохранительными клапанами, подпиточными клапанами и байпас клапаном.



2.4.6 Гидромоторы со встроенными двухкаскадными трехлинейными обратно-предохранительными клапанами и подпиточными клапанами

Гидромоторы 410.0...F35 со встроенными обратно – предохранительными клапанами и подпиточными клапанами рабочего объема 45, 56, 63, 107, 125 см³ с односторонним расположение фланцев рабочих каналов (рис. 12).

Обратно — предохранительные клапаны КПП4 (для 410.0.45(56,63)...) и КПП5 (для 410.0.107(125)...) предназначены для предотвращения выхода из строя гидромотора при повышении рабочего давления выше допустимого.

Подпиточные клапаны выполняют функцию защиты гидромотора от кавитации.

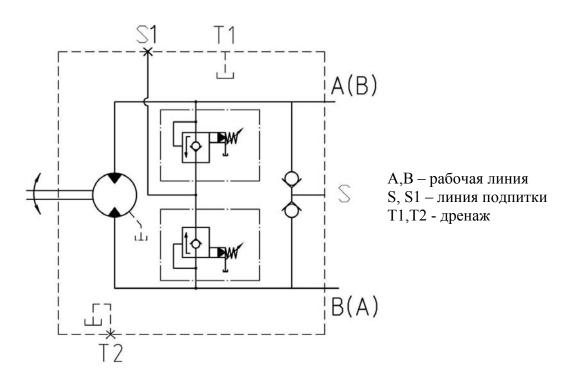


Рисунок 12 - Гидравлическая схема гидромотора со встроенными обратно – предохранительными клапанами и подпиточными клапанами.



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

2.4.7 Гидромоторы со встроенным индуктивным датчиком оборотов вала

Встроенный индуктивный датчик оборотов вала предназначен для бесконтактного измерения скорости вращения вала гидромотора.

Индуктивный датчик чувствительной поверхностью обращен к поршням качающего узла гидромотора (рис. 13; 16). При вращении вала поршни входят и выходят из зоны чувствительности датчика, что приводит к изменению параметров электромагнитного поля и уменьшению амплитуды колебаний генератора, срабатывает пороговое устройство (триггер) и переключается электронный ключ датчика, который производит коммутацию электрических цепей (рис. 14; 15; 17).

Частота переключения датчика
$$f = \frac{n \cdot z}{60} \Gamma u$$
,

где n – частота вращения вала z = 7 – количество поршней

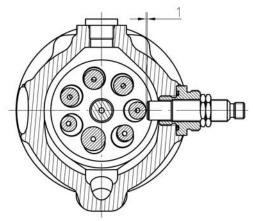


Таблица 1 - Технические характеристики выключателя индуктивного бесконтактного ISB WC31A8-31N-1,5-S4-1.

Напряжение питания, U _{раб.}	1030 B DC
Рабочий ток, I _{раб.}	≤ 250 mA
Падение напряжения при I _{раб.}	≤1,5 B
Частота переключения, F _{max}	600 Гц
Диапазон рабочих температур	-25°C+80°C
Материал корпуса	Д16Т
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP68
Коэффициент пульсации питающего	≤15%
напряжения	≥1370
Момент затяжки гаек, не более	20 Нм

Рисунок 13 – Положение индуктивного датчика относительно поршней качающего узла гидромотора.




Рисунок 14 – Схема подключения активной нагрузки. нагрузки.

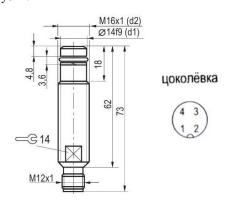


Рисунок 16 – Габаритный чертеж.



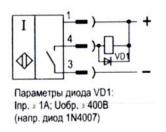


Рисунок 15 – Схема подключения индуктивной



 $U_{\text{раб.}} = 10...30 \text{B DC}$ $I_{\text{max}} = 4 \text{A}$ Кабель $3 \times 0,34 \text{ мм}^2$

Рисунок 17 - Параметры соединителя CS S20-6-2



2.5 Габаритные, присоединительные размеры и расположение рабочих каналов в гидромоторах 410.0.45(56;63).

Габаритные, присоединительные размеры и расположение рабочих каналов указаны на рисунке 18-23.



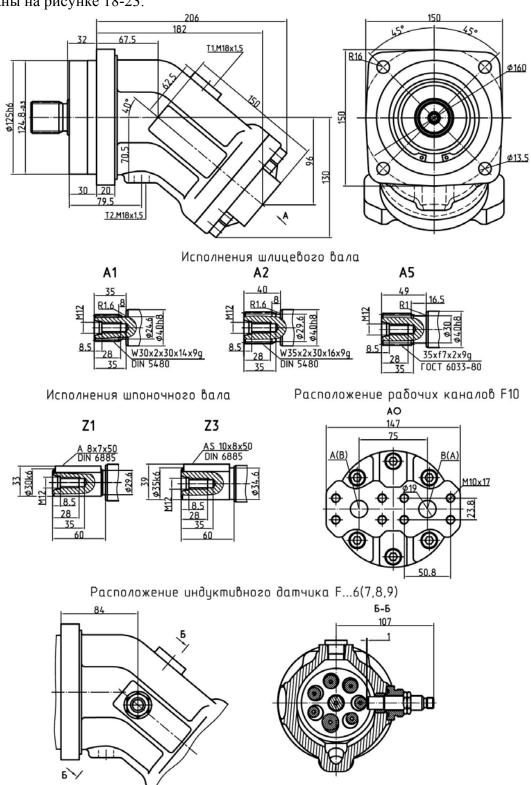



Рисунок 18 - Габаритные, присоединительные размеры в гидромоторах 410.0.45(56;63).



Расположение рабочих каналов F20

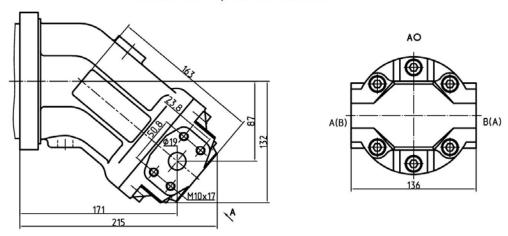

Расположение рабочих каналов F21

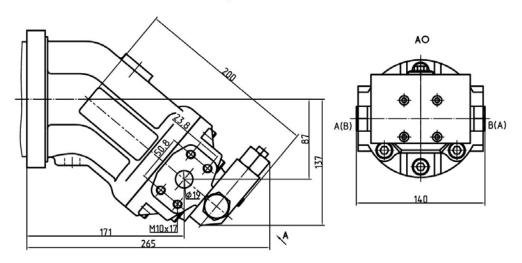

Расположение рабочих каналов F30



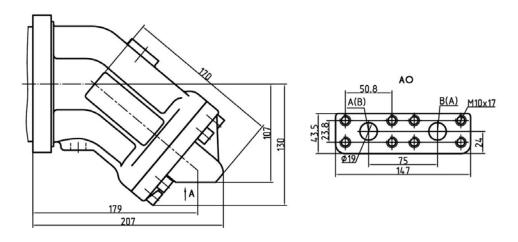


Рисунок 19 - Габаритные, присоединительные размеры в гидромоторах 410.0.45(56;63).



Расположение рабочих каналов F32

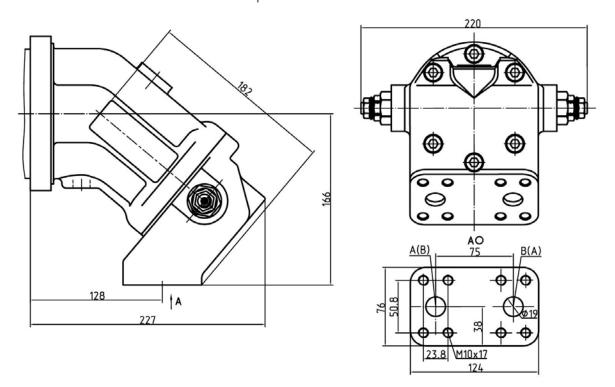

Расположение рабочих каналов F33



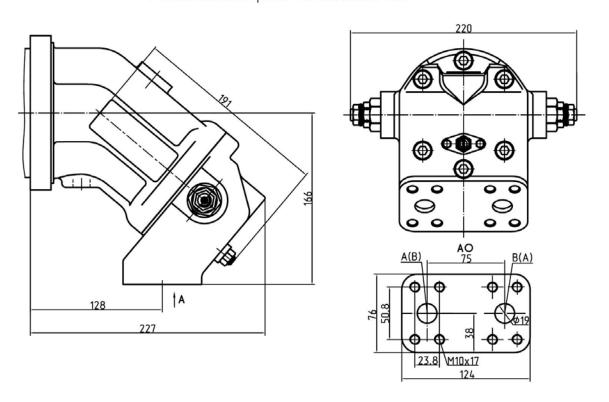


Рисунок 20 - Габаритные, присоединительные размеры в гидромоторах 410.0.45(56;63).

410.0 PЭ



Расположение рабочих каналов F34

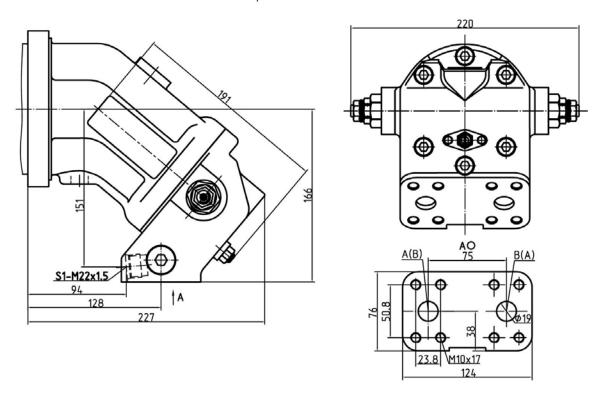

Расположение рабочих каналов F35



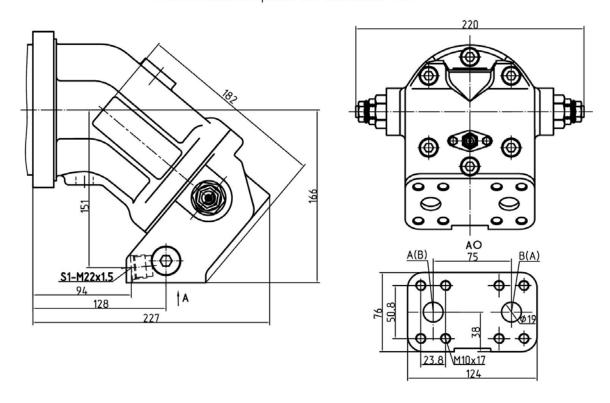


Рисунок 21 - Габаритные, присоединительные размеры в гидромоторах 410.0.45(56;63).




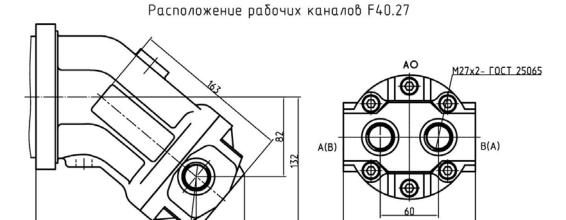

Расположение рабочих каналов F40.33

A

M27x2 - FOCT 25065-90 165

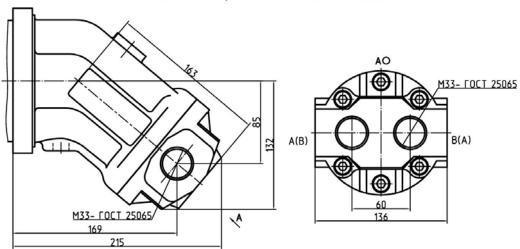

Расположение рабочих каналов F50


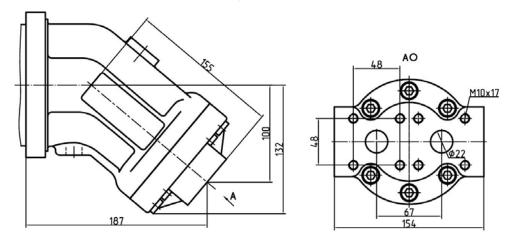


Рисунок 23 - Габаритные, присоединительные размеры в гидромоторах 410.0.45(56;63).



- 2.6 Габаритные, присоединительные размеры и расположение рабочих каналов в гидромоторах 410.0.107(125).
- 2.6.1 Габаритные, присоединительные размеры и расположение рабочих каналов указаны на рисунках 24-28.

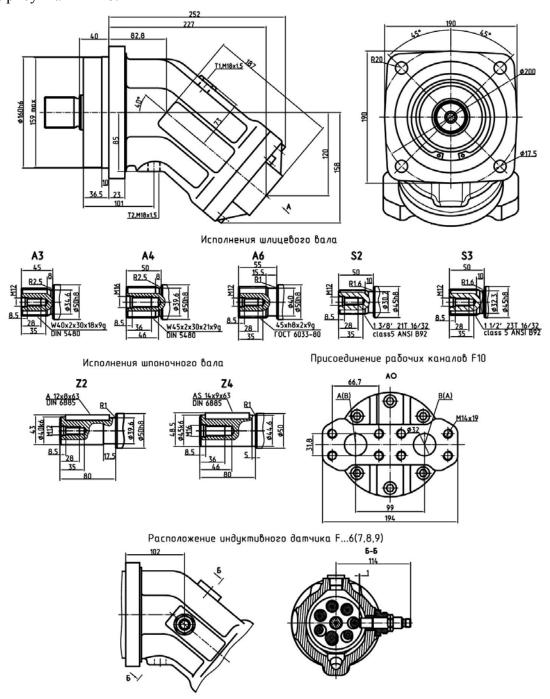



Рисунок 24 - Габаритные, присоединительные размеры в гидромоторах 410.0.107(125).

410.0 P3





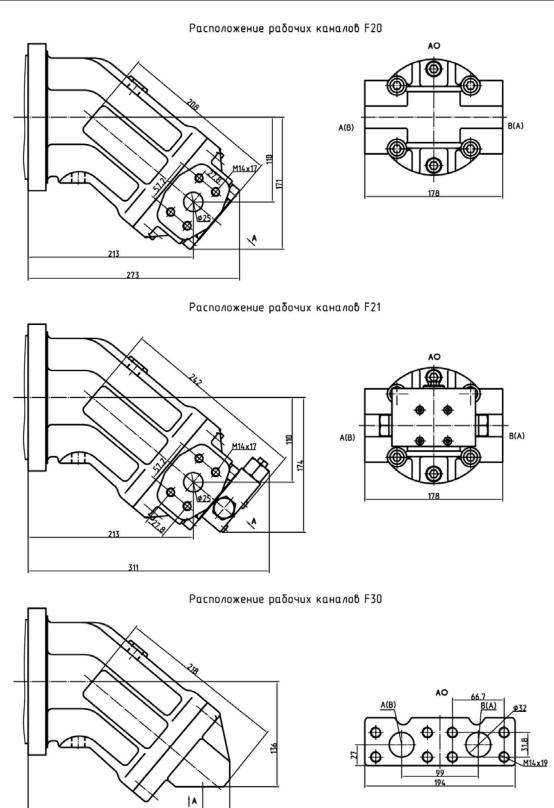


Рисунок 25 – Расположение рабочих каналов в гидромоторах 410.0.107(125).


Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руковолство по эксплуатации	410 0 P.3

Расположение рабочих каналов F32

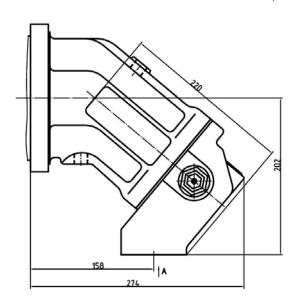

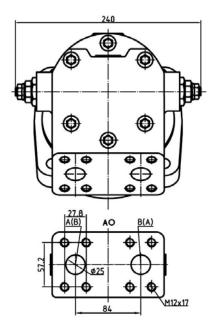

Расположение рабочих каналов F33

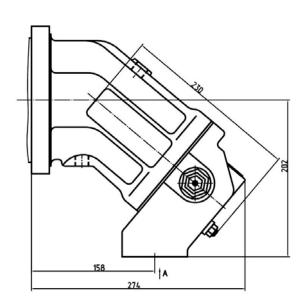




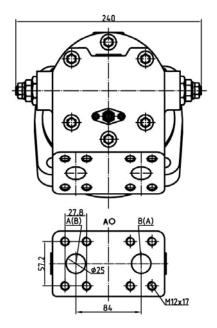


Рисунок 26 – Расположение рабочих каналов в гидромоторах 410.0.107(125).




Расположение рабочих каналов F34

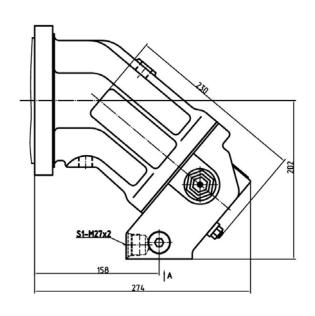

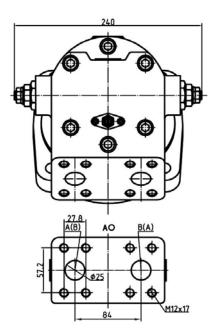

Расположение рабочих каналов F35

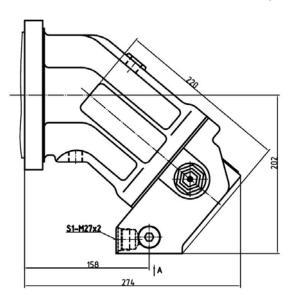

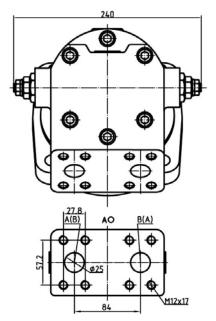


Рисунок 27 – Расположение рабочих каналов в гидромоторах 410.0.107(125).



Расположение рабочих каналов F32... + ГКПО.25

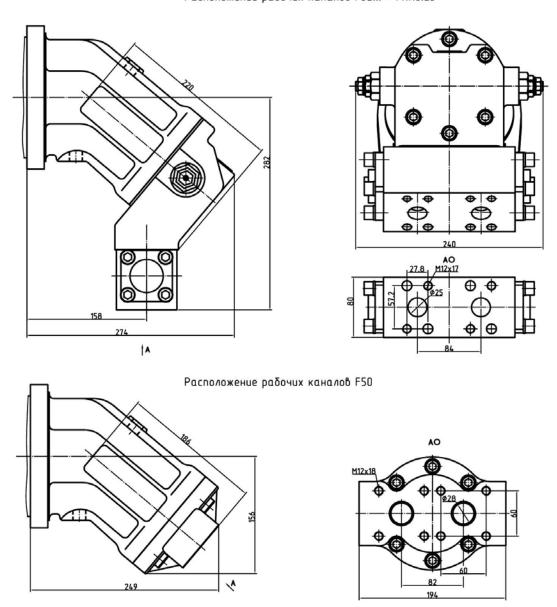


Рисунок 28 – Расположение рабочих каналов в гидромоторах 410.0.107(125).



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

\j\

3. Обеспечение безопасности

- 3.1 Общие требования по обеспечению безопасности
- 3.1.1 Конструкция гидромотора спроектирована таким образом, что повышение давления, гидроудары и возможные механические воздействия в виде линейных ускорений, вибраций, ударов, возникающих при работе машины и гидропривода, не создают опасности для персонала.
- 3.1.2 Детали конструкции гидромотора изготовлены из материалов, не содержащих веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, и окружающей среды.

Настоящее Руководство по эксплуатации напечатано на бумаге, изготовленной из вторсырья без применения хлора.

- 3.1.3 Неподвижные и резьбовые соединения, наружные стенки герметичны и с целью проверки прочности сборки и монтажа проверены пробным давлением (опрессовкой), равным p_{max} .
- 3.1.4 Вынос пленки рабочей жидкости через уплотнения вала гидромотора не должен приводить к каплеобразованию.
- 3.1.5 Не допускается производить подтягивание болтов, гаек и других соединений гидромотора во время работы.
- 3.1.6 Каналы подвода и отвода рабочей жидкости и места дренажа защищены заглушками от попадания возможных загрязнений и повреждений стыковочных поверхностей за время от сборки до установки на основное изделие.
- 3.1.7 Гидромоторы при надлежащей установке, эксплуатации и техническом обслуживании не представляют опасности для здоровья людей.
- 3.1.8 Дополнительные требования и меры безопасности при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании, требования к гидроприводу и рабочей жидкости приведены в соответствующих разделах Руководства.
 - 3.2 Уровень шума гидромоторов
- 3.2.1 Значения шумовых характеристик гидромоторов при номинальных рабочих параметрах удовлетворяют требования безопасности в соответствии с Директивой 98/37E, а также Российских стандартов и технических условий.
 - 3.3 Остаточные риски
- 3.3.1 Выполнение персоналом требований Руководства, указанных по тексту знаками предупреждения об опасностях, обеспечивает уменьшение остаточных рисков до уровня безопасности, достигнутого и доказанного опытом эксплуатации гидромотора.
- 3.3.2 Персонал должен знать и помнить о существовании остаточных рисков, поскольку выполнение указанных выше требований **не устраняет полностью имеющиеся опасности.**



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

4. Подготовка изделия к использованию

- 4.1 Требования к подготовке гидромотора к монтажу.
- 4.1.1 Перед монтажом гидромотора предлагаем внимательно изучить настоящее Руководство по эксплуатации и строго соблюдать все меры предосторожности, изложенные в разделах Руководства.
- 4.1.2 Монтаж осуществлять с учетом требований безопасности производителя основного изделия, составной частью гидросистемы которого является гидромотор.



Несоблюдение требований безопасности и монтажа может привести к опасным для здоровья и жизни обслуживающего персонала последствиям и досрочному выходу из строя изделия.


- 4.1.3 К обслуживанию гидромотора допускаются лица, прошедшие специальную подготовку на заводе-изготовителе или в учебных центрах в любой из стран ЕС. В противном случае возможны серьезные поломки, которые могут привести к несчастному случаю.
- 4.1.4 Персонал, осуществляющий монтаж гидромотора и его пуско-наладку, должен быть обеспечен спецодеждой, предотвращающей попадание масла на кожный покров (комбинезон, ботинки, перчатки, каска, защитные очки).
- 4.1.5 При попадании масла (рабочей жидкости) в глаза необходимо промыть глаза теплой проточной водой, при обнаружении воспаления глаз обратиться к врачу.
- 4.1.6 Использование в гидросистеме масла (рабочей жидкости) не имеющего рекомендации по применению завода-изготовителя может привести к выходу из строя гидромотора и всей гидросистемы.
- 4.1.7 Следует помнить, что при работе возможен нагрев поверхности гидромотора до температуры 115°С, что может привести к ожогу. В случае получения ожога необходимо обратиться к врачу.
- 4.1.8 Расконсервацию производить не более чем за 12 ч до установки гидромотора на основное изделие. Перед монтажом удалить консервант с наружных поверхностей, снять транспортные заглушки и слить, повернув вал на 2-3 оборота, в емкость для нефтяных отходов жидкость из внутренних полостей с последующей утилизацией.

Упаковку (тару), полиэтиленовые заглушки сдать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

4.2 Требования к монтажу



- 4.2.1 При монтаже гидромотора соблюдать следующие требования:
- смещение осей соединяемых валов 0,1 мм, не более;
- допуск плоскостности монтажных поверхностей 0,03 мм, не более;
- шероховатость монтажной поверхности Ra≤2.5 мкм.
- учитывать предельные аксиальные и радиальные нагрузки на вал, приведенные в таблице 4, а выбор оптимального угла установки зубчатой передачи производить в соответствии с рисунком 4, или сделать запрос.



4.2.2 Соединение вала гидромотора с валом приводного устройства или вала гидромотора с валом приводимого устройства должно осуществляться через упругую муфту.

Муфту (шестерню или шкив) насаживать только с помощью болта и резьбового отверстия в приводном валу. Запрещается насаживать муфту ударными действиями. Производя осевую затяжку и контровку болта, выдержать размеры, указанные на рисунке 29.



Использование устройства других типов, передающих крутящий момент, допускается после согласования с изготовителем.

4.2.3 При открытом монтаже вала рекомендуется дополнительная защита манжетного уплотнения от попадания грязи и пыли.

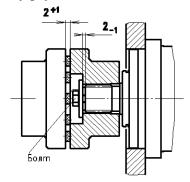


Рисунок 29

4.2.4 Дренажную полость гидромотора следует соединить с линией дренажа гидросистемы. Перед запуском заполнить корпус гидромотора рабочей жидкостью. При заполнении и подсоединении линии дренажа использовать самое высокое отверстие в любом установочном положении.

Монтаж дренажного трубопровода должен соответствовать рисунку 30.

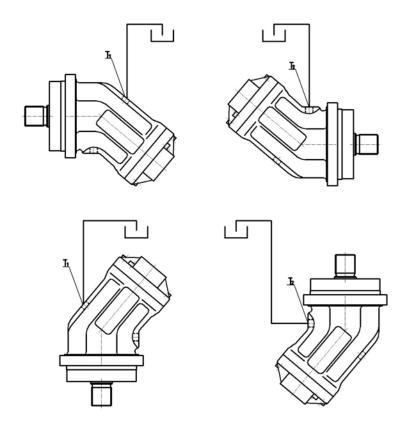


Рисунок 30 – Схема монтажа дренажного трубопровода



4.2.5 Перед пуском проверить надежность крепления гидромотора на основном изделии, подтянуть болты крепления.



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

5. Использование гидромотора

- 5.1 Порядок действия обслуживающего персонала при эксплуатации изделия.
- 5.1.1 Перед началом работы:
- проверить затяжку и контровку резьбовых соединений;
- залить масло в гидросистему через заправочное устройство с фильтрами, обеспечивающими тонкость фильтрации 25 мкм;
 - проверить уровень рабочей жидкости в баке;
 - заполнить полость гидромотора рабочей жидкостью через отв. Т1 или Т2;
 - подсоединить дренажный трубопровод к отв. T₁ или T₂;
- произвести пробный пуск без нагрузки и прогреть масло холостым перемещением рабочего органа, при частоте вращения вала от 700 до 900 об/мин.
 - 5.2 Порядок контроля работоспособности гидромотора
 - 5.2.1 Во время работы необходимо следить за:
 - отсутствием стуков в изделии;
 - уровнем рабочей жидкости в баке;
 - температурой рабочей жидкости;
 - давлением в гидросистеме;
 - герметичностью всех соединений.
 - 5.3 Возможные неисправности.
- 5.3.1 Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия, которые могут быть устранены эксплуатирующей организацией, приведен в таблице 5.
 - 5.3.2 Последовательность замены манжетного уплотнения:
- снять, используя резьбовые отверстия на квадратном фланце, изделие с машины и слить масло в емкость с последующей утилизацией;
- установить изделие вертикально валом вверх, снять стопорное кольцо и вынуть крышку из корпуса;
- очистить шейку вала от грязи и масла, проверить, нет ли забоин и вмятин, нанести консистентную смазку;
 - промыть манжеты с крышкой в масле;
- проверить состояние рабочей кромки манжет, пружинного кольца и эластичность воротника манжеты, при повреждении заменить;
 - вложить смазанное маслом резиновое кольцо в корпус;
- надеть на шлицевой конец вала конусную втулку для предохранения кромки манжеты и установить крышку на место;
 - установить стопорное кольцо;
 - после первого пуска проверить состояние нового уплотнения.



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

Таблица 5 – Перечень возможных неисправностей

Внешнее проявление неисправности	Возможная причина	Указание по устранению
Работа гидросистемы	Не закреплены трубопроводы	Закрепить скобами трубопроводы с
сопровождается	и шланги.	установкой резиновых прокладок и
повышенным уровнем	Наличие воздуха в	выпустить воздух из системы.
шума.	гидросистеме.	
Течь по валу	Повреждение манжетного	Заменить манжетное уплотнение.
	уплотнения по причине:	Заменить дренажный трубопровод.
	- засорен или поврежден	Устранить перекос или несоосность
	дренажный трубопровод,	валов.
	- нарушены требования	
	монтажа гидромотора.	

6. Техническое обслуживание

- 6.1 Порядок технического обслуживания.
- 6.1.1 При техническом обслуживании изделия необходимо выполнять все требования безопасности, изложенные в технической документации основного изделия, на котором установлен гидромотор.
- 6.1.2 Для обеспечения нормальной работы гидромотора предусмотрены два вида технического обслуживания: ежесменное и периодическое.
 - 6.1.2.1 Ежесменное техническое обслуживание предусматривает следующие проверки:
 - уровня рабочей жидкости в баке;
 - герметичности трубопроводов;
 - надежности затяжки и контровки резьбовых соединений.
- 6.1.2.2 Периодическое техническое обслуживание включает замену рабочей жидкости и контроль состояния фильтра.
 - 6.1.2.3 Замена рабочей жидкости.

Рабочая жидкость заменяется периодически после предварительного прогрева на рабочих режимах до установившейся температуры:

- первый раз при TO-1 машины, на которой установлено изделие, но не позже чем через 100 часов работы с начала эксплуатации;
- последующая периодичность замены рабочей жидкости через каждые 3500-4000 часов, но не реже одного раза в 2 года.
- 6.1.2.4 При достижении критического давления на фильтре заменить фильтроэлементы. Если фильтры снабжены индикаторами загрязнения, то замену фильтроэлементов производить при срабатывании индикатора.



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

7. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей среды

- 7.1 Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окружающей среды. Опасные вещества не должны попасть в водоемы, в почву и в канализацию.
- 7.2 Своевременно решать вопросы по сбору и утилизации отработанных масел и отходов без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы).
- 7.3 Утилизация гидромотора должна производиться в соответствии с местными действующими нормами.

Перед утилизацией:

- слить в емкость рабочую жидкость из корпуса;
- удалить с наружной поверхности грязь и остатки масла. Рабочую жидкость утилизировать.

Гидромотор утилизируется как изделие содержащее цветные металлы и сплавы, при этом гидромотор разобрать и детали рассортировать по видам металлов:

- черные металлы;
- цветные металлы.

8. Гарантии, хранение, транспортирование

8.1 Изготовитель несет ответственность за качество изделия при условии соблюдения потребителем требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве.

8.2 Гарантийный срок указан в этикетке 400 ЭТ.

- 8.3 Изделие, вышедшее из строя в период действия гарантийного срока, заменяется согласно условиям контракта на поставку.
- 8.4 Дополнительные требования по гарантийным обязательствам и ответственности сторон оговариваются в контракте на поставку.

Каталог запасных частей, производимых компанией PSM-HYDRAULICS, представлен на сайте www/psm-hydraulics/com.

8.5 Хранить гидромотор следует в консервации (упаковке) изготовителя в отапливаемом помещении с температурой воздуха от +5 до +40 °C и относительной влажности не более 80% при +25 °C.

Срок консервации три года.

Благодаря консервации и специальным покрытиям гидромоторы защищены от коррозии.

8.6 Транспортировать гидромоторы, упакованные в тару, допускается любым видом транспорта.



- 8.7 Изготовитель не несет ответственности за нанесение травм людям или материальный ущерб, если они являются следствием:
- несоблюдения правил хранения изделия изложенных в Руководстве;
- непредусмотренного использования изделия;
- неправильной эксплуатации и техобслуживания;
- несоблюдения изложенных в Руководстве указаний на любом из этапов обращения.



Гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 410	PR13300-A/02.2015
Руководство по эксплуатации	410.0 PЭ

9 Декларация изготовителя

Изготовитель: ОАО «ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА»

Россия, 620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт 1 км, 8 "E" Тел./факс: +7(343)264-66-66

заявляет с полной ответственностью, что а**ксиально-поршневые гидромоторы нерегулируемые типа 410...** соответствуют Директиве 98/37/ЕС по безопасности машин и на них распространяется действие европейских норм и российских стандартов, перечисленных ниже:

- EN 982-1996 Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика.
- ГОСТ Р 52543-2006 (ЕМ 982-1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности.
- ГОСТ Р 51344-99 (EN 1050-96) Безопасность машин. Принципы оценки риска.
- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
- Директива совета 2000/29/ЕС. О защитных мерах против проникновения в ЕС организмов, опасных для растений и растительной продукции, и против их распространения в ЕС.